

10.)



Ing. Vladimír Konfál
autorizovaný stavebný inžinier

PRO ARCH
Poľná 11 Ružomberok
Tel. /fax 044 – 4327513
Email: konfal@stonline.sk

Správa statika z obhliadky objektu

Názov stavby : Polyfunkčný dom – Mostová ulica
Miesto stavby : Ružomberok, Mostová ulica
Okres : Ružomberok
Objednávateľ : BADAS - Badáňák Jozef
Dátum : 02/2008

Vypracoval: Ing. Konfál Vladimír
autorizovaný stavebný inžinier

Registračné číslo: 0062 * A * 3-1



Zoznam posudku .

1. Základné ustanovenia
2. Popis obhliadky
3. Statická analýza
4. Odporúčania a opatrenia na zaistenie statickej bezpečnosti objektu
5. Záver k súčasnému stavu objektu

Prílohy:

1.Posudok z 08/2005

2.Fotodokumentácia z 02/2008

www.orgán-ík.sk

1. Základné ustanovenie

Predmetom správy statika z obhliadky objektu je statické zhodnotenie stavu rozostavaného objektu polyfunkčného domu na Mostovej ulici v Ružomberku k dátumu 02/2008. Posudok je požadovaný vlastníkom objektu, ktorým bola prevedená obhliadka stavebných konštrukcií 13.2.2008. Objekt je rozostavaný od roku 9/1999 a na stavbe sa k dnešnému dátumu nepracuje od 2/2001.

2. Popis obhliadky

Dňa 13. 2. 2008 som na požiadanie investora vykonali obhliadku objektu polyfunkčný dom - Mostová ulica, na zhodnotenie stavebno technického statického stavu, hlavne nosných zvislých a vodorovných konštrukcií. Podľa projektu sanácie nosných konštrukcií, ktorý sme spracovali v 08/2005 je na sanácii nosných konštrukcií prevedené minimum prác. Aj tieto práce však nemajú žaden vplyv na vylepšenie statického stavu z pred dátumu spracovania tohto elaborátu / posudok z 08/2005 je priložený ako príloha/. Z obhliadky súčasného stavu je tiež zrejmé, že práce na zakonzervovanie rozostavaného objektu neboli realizované, resp. len v minimálnej miere.

Súčasný stav objektu odpovedá voľnému pôsobeniu pôvertnostných vplyrov na nechránené konštrukcie. V dobe obhliadky objektu bolo teplo a záduch pod bodom mrazu, takže bolo možné vidieť pomerne rozsiahle zvodné plochy na jednotlivých podlažiach a ich vplyv na horne vrstvy železobetónových stropných dosák. Vplyv zmrazovacích cyklov sa najviac prejavuje na nezaomietnutých murivách, kde dochádza k odlupevaniu časti betónu, a pri menšom mechanickom zafázení až k ich rozpadu. Tieto poškodenia sú hlavne v obvodových muroch v miestach okenných otvorov (v fotodokumentácii). Murivá na 4. NP (podmurivka pod krov) sú úplne zpadnuté a nie je možné s nimi v budúcnosti ako s nosnými konštrukciami ďalej počítat. Taktiež sa vplyv zmrazovacích cyklov prejavuje už na opisovaných stropných doskách, hlavne ich horných vrstvach, kde je zrejmý výtok tláčeného betónu železobetónového prerezu. Toto má bezprostredný vplyv na zniženie únosnosti stropov.

Absencia základného náteru a spomínané nepriaznivé vplyvy sa popisali pod koróziu oceľových stropov s betónovou výplňou. Korózia je identifikácia aj na priečnej a pozdižnej výstuži monolitických železobetónových betónov (na mnohých miestach je nulové krytie výstuže).

Na pohľade na objekt ešte zaujme podstojkovanie balkónov a arkierov II.NP, ktoré nebolo realizované sanačné opatrenie s doplnením hornej výstuže betónových dosák, prejavilo sa nedostatočné podstojkovanie (prípadne chýba absencia) na deformáciách týchto dosák a trhlinami v bočných stenách arkierov.

Všetky popísané skutočnosti sú zrejmé aj z priloženej fotodokumentácie.

cká analýza

Pohľad na súčasný stav objektu, zo statického hľadiska, sa ubera hlavne m znovu pomenovania nedostatkov a chýb konštrukčných prvkov, a ich dov na fungovanie konštrukcie ako celku.

Chyby konštrukčných prvkov môžeme z hľadiska príčiny ich vzniku if do **dvoch hlavných skupín**:

- a.) pôsobením poveternostných vplyvov na nechránene konštrukcie
- b.) technologická nedisciplinovanosť výstavby objektu

Pré chyby vznikli kombináciou obidvoch skupín.

ny a.):

rozpadajúce sa tvarovky v murovaných stenách a pilieroch

zavlnuté obvodové mury

korózia oceľových stĺpov (neopatrené základným náterom)

korózia betonárskej výstuže v železobetónových monolitických prvkoch (nedostatočné krytie výstuže)

ina b.):

murivá :

- v niektorých miestach nedostatočné previazanie jednotlivých tvaroviek medzi sebou (zába muriva)
- absencia vzájomného previazania nosných stien na ich styku
- vzájomná excentricita medziokenných pilierov, v mieste schodísk, na po sebe nasledujúcich podlažiach

- železobetónové konštrukcie

- nedostatočné krytie výstuže v monolitických prvkoch
- absencia , prípadne uloženie v nezapočítateľnej zóne prierezu , nadpodporovej výstuže v stropných doskách nad I.NP a II.NP (tento nedostatok je dôvodom podstojkovania)
- drevené vyklinovanie v uloženiach oceľových stĺpov (nutné injektovanie priestoru pod úložnými platňami)

záložnosť prezentovaných nedostatkov.

Zadny z uvedených nedostatkov neznamená, pre stav v akom sa objekt nachádzala pri obhliaadke (do súčasného stavu zahrňame aj podstojkovanie balkónov a arkierov), akútne nebezpečenstvo havárie alebo jeho časti.

Súčasný stav je však ideálny pre ďalšie narušovanie a poškodzovanie konštrukcií, čo môže viesť v ďalšom priebehu k vzniku havarijných stavov. Tento pohľadu sú najkritickejšie miesta poškodených murovaných pilierov polasti okien a previslý koniec dosky tvoriacej arkier, ktorého ďalšia existencia momentálne závislá na podstojkovanií podliehajúcim vplyvom objemových zmien v podloži (stojky sú založené na povrchu terénu).

Odporúčania a opatrenia na zaistenie statickej bezpečnosti objektu .

Z uvedeného vyplýva, že najzávažnejším problémom pre dokončenie prevádzkyschopnosť objektu sú zle zrealizované konštrukcie stropov nad I.NP nad II.NP a k dnešnému dátumu už aj zvislé nosné steny – hlavne obvodové, oškodené vplyvom poveternosti .

Odporúčané opatrenia :

- sanácie poškodených tvaroviek nosných stien
- sanácie, prípadne výmena murovaných pilierov (bude určené podrobnejším statickým posudkom)
- obnova krycej vrstvy výstuže monolitov
- úprava kotevných častí oceľových stien iniektovaním voľného priestoru pod pätným plechom
- **podrobné diagnostikovanie** polohy výslužných prútot v doskách nad I.NP a II.NP, ako podklad pre podrobnejšie posúdenie a stanovenie ďalšieho postupu sanačných prác!
- diagnostika výstuže prievalcov väčších rozpäť (na všetkých podlažiach)
+ diagnostikovanie polohy hornej výstuže stropnej dosky nad III.NP v náhodne zvolených uskoch
- zamedzenie ďalšieho pôsobenia nepriaznivých vplyvov počasia na konštrukcie

Záver k súčasnému stavu objektu.

Objekt je možné, za predpokladu dodržania a realizácie odporučených opatrení, dostaviť v plnom rozsahu podľa pôvodnej dokumentácie.

V ďalšom postupe na sanácii a j dostavbe objektu je bezpodmienečne nutné vypracovať statický posudok stavby v rozsahu realizačného projektu a to so zohľadnením prípadných stavebných alebo dispozičných zmien. inými slovami je v každom pripade nutné spracovať statické riešenie stavby na dostavbu objektu .

Vypracoval : Ing. Konfál Vladimír

PRÍLOHA č.1

Ing. Vladimír Konfál
autorizovaný stavebný inžinier

PRO ARCH
Poľná 11 Ružomberok
Tel. /fax 044 – 4327513
Email: konfal@stonline.sk

Sanácia stropu nad 1.NP

Názov stavby : Polyfunkčný dom – Mostová ulica
Miesto stavby : Ružomberok, Mostová ulica
Okres : Ružomberok
Investor : Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače
Dátum : 08/2005

Vypracoval : Ing. Kučák Tomáš

Zodp. projektant : Ing. Konfál Vladimír
autorizovaný stavebný inžinier

Registračné číslo: 0062 * A * 3-1

I. Základné ustanovenie

Predmetom posudku je návrh sanácie stropu nad 1.NP rozostavaného polyfunkčného domu na Mostovej ulici v Ružomberku. Navrhnutá sanácia nieši časť z nedostatkov konštrukcie (stropnú dosku nad 1.NP) uvedených v statickom posudku z 01/2005. Pri pohľade na konštrukciu ako stav (stav 08/2005) odporúčam vychádzať zo statického posúdenia stavby 01/2005.

II. Podklady

pôvodná dokumentácia ,

- Zmena projektu stavby pre vydanie stavebného povolenia 10/1999
 - Stavebno architektonická časť - autor Ing. arch. Petrú
 - Statická časť projektu autor Ing. Beňko Ľudovít
 - PREDOS dosky, výkres skladby stropu PREMAC
- Dodatok 1 – zosilnenie stropu 8/2001
 - Statická časť autor Ing. Beňko Ľudovít
- Stavebné denníky 1-3 - roky 9/1999 - 10/2001
- Obhliadky stavby, rozhovory a zápisu s investorom 01/2005.
- Statický posúdenie stavby 01/2005 – spracovateľ PROARCH Ružomberok

III. Popis objektu – pôvodný zámer (projektový)

Objekt bol navrhnutý ako polyfunkčný objekt s obchodno - kancelárskymi a bytovými funkciami . Je navrhnutý ako trojpodlažný , nepodpísaný s dvojpodlažným oceľovou – dreveným hambálkovým krovom.

Z konštrukčného hľadiska je objekt charakterizovaný zmiešaným stenovým systémom doplnený oceľovými stojkami. Steny sú poloprefabrikovanými železobetónovými doskami s konzolovým ukončením v mieste balkónov a arkierov. Krov objektu je navrhnutý s oceľovou konštrukciou rámov , doplnenou drevenou výplňou . Zakladanie je na betonových monolitických pásoch podoprených mikropilotami.

Zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté z keramických tvaroviek ETA. Hrúbky múrov 450 mm, 300 mm. Murivá sú pod úrovňou stropných ukončené stužujúcimi vencami. V miestach koncentrácií zaťažení sú nosné steny doplnené stĺpmi z prostého betónu. V miestach, kde si dispozičné riešenie vyžiadalo dverné (resp. iné) otvory väčších rozmerov, je navrhnuté podoprenie prievlakov pomocou oceľových stĺpov kruhového prierezu betónovou výplňou.

Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené monolitickými železobetónovými prievlakmi pôsobiacimi ako prosté, resp. spojité nosníky. Spojité stropné dosky sú navrhnuté ako poloprefabrikované; boli použité

stropné dosky PREDOS od fy. PREMAC. Previslý koniec stropných dosák, konzolové vyloženie v miestach balkónov a arkierov, bol riešený monolitickou železobetónovou doskou. Preklady sú železobetónové monolitické, resp. prefabrikované typu ROP (v závislosti na rozmere otvoru).

Sedlová strecha s vikiermi je tvorená dreveným hambálkovým krovom s viacpoľovými krovkami, ktoré sú uložené na pomúrnice (na jednotlivých výškových úrovniach), resp. na väznice (z oceľových valcovaných profilov) dopĺňajúce hambálkovú konštrukciu. Navrhnutá je strešná krytina BRAMAC.

Založenie objektu :

Podľa IG bola v priestore staveniska vrstva navážok mocnosti cca 2,4 m, pod ktorou sa nachádzali štrky triedy G3.

Boli navrhnuté železobetónové základové pásy výšky 500 mm zo spodnej hranou v úrovni -1,150 (obvodové), resp. - 0,650 (vnútorné). Prenos zaťažení do vrstvy štrkov triedy G3 je realizovaný prostredníctvom mikropilot.

4. Popis objektu – sanovaná časť

Sanácia rieši stropnú dosku nad 1.NP. Ide o polo-prefabrikovanú železobetónovú stropnú dosku hrúbky 170 mm (v časti balkónov a arkierov je monolitická). Doska v riešenej oblasti bola uvažovaná ako spojity nosník cez dve polia s previslým koncom (balkón, arkier). Pre takúto schému bolo prevedené aj jej dimenzovanie, avšak, ako je uvedené v statickom posúdení stavby z 01/2005, nadpodperová výstuž nebola realizovaná správne.

5. Návrh sanácie

Pri návrhu sanácie dosky nad 1.NP bolo skúmaných niekoľko alternatív, z ktorých sa ako najvhodnejšia ukázala (za daných podmienok) alternatíva s realizáciou 60 mm nadbetónavky spriahnutej s pôvodnou doskou.

Pred samotným návrhom bolo prevedené diagnostikovanie umiestnenia nadpodporovej výstuže (PROFOMETER 5) v miestach pri balkónoch a arkieroch, ako aj nad vnútornou podperou. Potvrdilo sa nesprávne uloženie výstuže, pričom vzdialenosť výstužných prútot od horného povrchu dosky sa pohybovala od 50 do 70 mm. Navyše v miestach arkierov bolo zistené ukončenie hornej výstuže priamo nad podperou – previslý koniec bez výstuže. Zájomná vzdialenosť výstuži, ktoré boli zamerané, približne odpovedala projektovanej.

Z uvedených dôvodov sa pristúpilo k riešeniu s nabetonovaním 60 mm hrubej železobetónovej dosky spriahнутej s pôvodnou doskou vlepenými zbraňovacími trnmi. V dobetonovanej vrstve bude osadená výstuž potrebná pre zabezpečenie fungovania dosky podľa pôvodnej statickej schémy (so zmeneným prierezom dosky zo 170 mm na 230 mm).

okyny pre realizáciu :

očistiť povrch existujúcej dosky

vyvŕtať otvory $d = 10 \text{ mm}$; $l = 120 \text{ mm}$ v požadovaných rastroch

osadiť sprahovaciu výstuž $d = 8 \text{ mm}$ (10505 R) s použitím lepidla HIT – RE 500, pri dodržaní technologického postupu firmy HILTY pre daný typ kotvenia

očistiť povrch

povrch dosky opatríť vrstvou PENECO EXTRA (konzultovať s predajcom – STACHEMA)

osadiť nadpodperová výstuž $d = 14 \text{ mm}$ (10505 R) podľa výkresu

podstojkovat'

zdvihnuť balkóny a arkiere vykazujúce priehyby (prizvať statika)

realizovať 60 mm hrubú betónovú vrstvu; dilatovať v smere hlavnej výstuže každých 6 m vložením polystyrénu; betón C25/30 – XC1 s použitím prísad na zníženie účinkov zmrašťovania (plastifikátor, polymérové vlákna) – bude spresnené s vybraným dodávateľom

betónovú vrstvu zakryť igelitom

Záver.

Jimto riešením bude čiastočne naplnený bod 5 z odporúčaných opatrení statickom posúdení stavby z 01/2005 a to v rozsahu: diagnostika polohy výstužných prútov v doske nad 1.NP a návrh sanácie dosky nad 1.NP. Pre postavenie objektu podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, resp. prípadnými zmenami, možno časť objektu postaveného k 08/2005 považovať za štandardne riešenú v zmysle platných STN len po splnení všetkých odporúčaných opatrení zo statického posúdenia stavby 01/2005.

*Vypracoval: Ing. Kučák Tomáš
Zodp. projektant : Ing. Konfál Vladimír*